



شرکت دریا کار یزد

گزارش بازرسی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020112027802800to061316020112027802700	
ویژگی پروژه	نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر		
	شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهتاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ۱۰۰۰		-		
ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)						
	شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		۱						
آدرس پروژه	استان		شهرستان		آدرس						
	تهران		تهران		خیابان مرزداران خیابان فرشتگان						
ویژگی ویدئومتری	هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		
	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۳/۸		۱۱:۲۱:۱۷		
ویژگی آدمرو	آدمرو	شماره مرجع آدمرو	شماره آدمرو	عمق آدمرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدمرو		
	پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۲۸۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۲۸۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی		
	بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۲۷۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۲۷۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی		
ویژگی فاضلابرو	طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس		
	۴۶		۲۵۰		فاضلاب مجرا		دایروی		پلی اتیلن		
نتیجه ویدئومتری	طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئومتری		
	۴۵.۲۳		۰.۷۷				-۰.۹۰		مسیر لوله کامل طی شد		
	مسیر ویدئومتری		محل توقف ویدئومتری		دلیل توقف ویدئومتری						
	در جهت جریان		۴۵.۲۳								
	خلاف جهت جریان										
توضیحات		تست ۳۴۵ ; Structure Score: ۰ ; GainScore: ۰									

	شرکت دریا کار یزد		گزارش استاندارد	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمانکار		جناب آقای ...	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۳/۸	۱۱:۲۱:۱۷	خیابان مرزداران خیابان فرشتگان	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۲۸۰۰	۳		A	D		
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	سال ساخت
A	A	N	D	A	۴۶	۶	۱۳۵۵
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					

جدول عيوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع / آدمرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب / تراز آب کدر			۵			
۳	۰۰:۴۵	۷.۷۰		CN			محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب						
۴	۰۳:۳۳	۴۵.۲۳		MHF			نقطه ی پایان / آدمرو						

 شرکت دریا کار یزد			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۲۸۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061316020112027802800to061316020112027802700	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۲۷۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت	
۰.۷۷	طول ویدئومتری نشده	۴۵.۲۳	طول ویدئومتری شده	

شرح عیب	ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد
آدمرو / نقطه c, شوه	۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH
تراز آب کدر / تراز آب	۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT
اتصال انشعاب / محل اتصال انشعاب	۳	۰۰:۴۵	۷.۷۰	CN
اتصال انشعاب / نقطه ی پایان	۴	۰۳:۳۳	۴۵.۲۳	MHF




 شرکت دریا کاریزه			گزارش تصویری
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۲۸۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020112027802800to061316020112027802	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۲۷۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت



شماره تصویر ۱
عنوان نقطه ی شروع / آدمرو
موقعیت ۱۰۰۰
کد MH



شماره تصویر ۲
عنوان تراز آب / تراز آب کدر
موقعیت ۱۰۰۰
کد WLT
درصد ۵

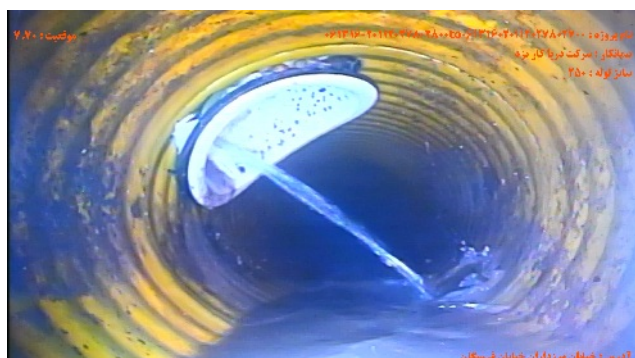

شماره تصویر ۳
عنوان محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب
موقعیت ۷۰۷۰
کد CN



شماره تصویر ۴
عنوان نقطه ی پایان / آدمرو
موقعیت ۴۵.۲۳
کد MHF



شرکت دریا کاریز


گزارش شیب

شرکت آب و فاضلاب تهران

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۲۸۰۰	شماره آدمرو بالادست	061316020112027802800to061316020112027802700	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۲۷۰۰	شماره آدمرو پایین دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت
-۰.۹۰	شیب متوسط لوله (ساخته شده)		شیب متوسط لوله (طراحی شده)

شیب متوسط اندازه گیری شده % -۰.۹۰

شیب بر حسب موقعیت

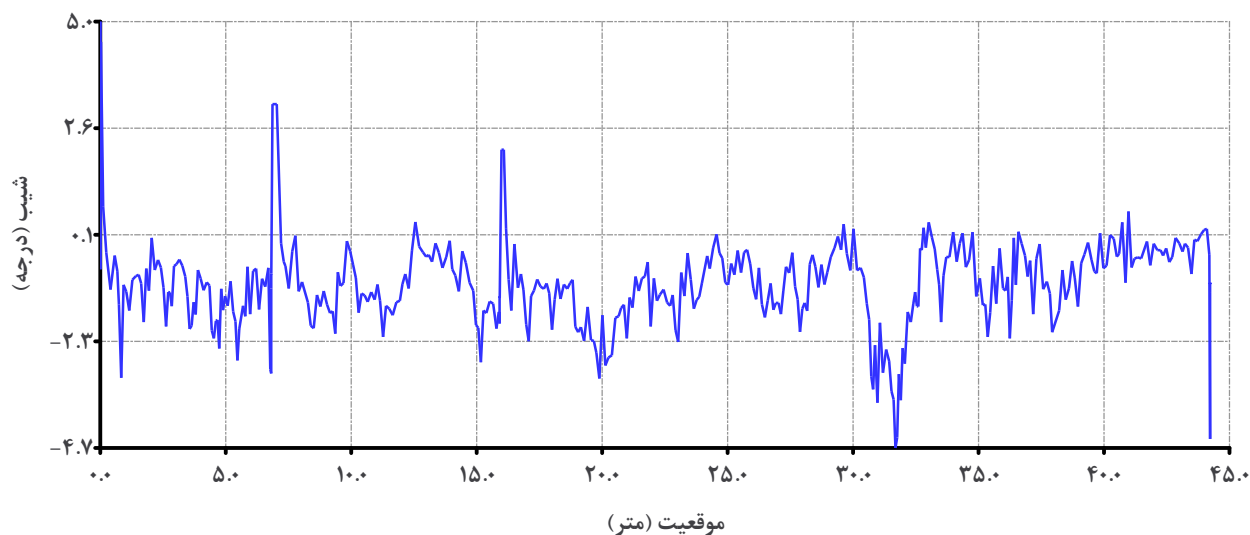

ارتفاع بر حسب موقعیت

